




HR100-CT

Manual de usuario del

1. DESCRIPCIÓN

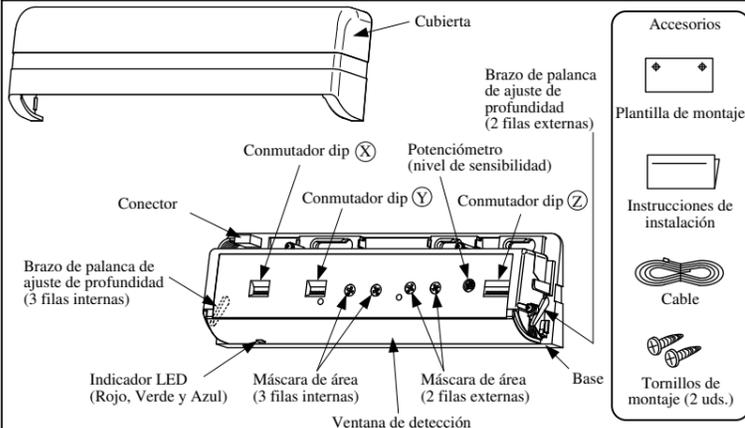

4. PRECAUCIONES DE MONTAJE

<p>Altura de montaje de 3,0 m (9,8 ft) o menos.</p>	<p>Realice el montaje dentro de una distancia de 50 mm de la parte inferior de la cubierta del motor de la puerta.</p>	<p>Asegúrese de que no haya objetos en movimiento en la zona de detección.</p>	<p>Asegúrese de que la condensación no llegue al sensor.</p>
<p>Si se expone el sensor a una cantidad de lluvia excesiva, instálelo con una tapa de protección de Hotron.</p>	<p>Si es posible, asegúrese de que no se acumule nieve ni agua en el suelo.</p>	<p>Asegúrese de que se refleje el mínimo de luz solar del suelo.</p>	<p>Utilice unos ajustes de frecuencia distintos para los sensores cercanos entre sí.</p>

Para maximizar la efectividad de la detección de la entrada, instale el HR100-CT fuera y dentro, tal y como se muestra a continuación.

6. INFORMACIÓN DE MONTAJE Y CABLEADO

ADVERTENCIA Realizar perforaciones puede provocar descargas eléctricas. Tenga cuidado con los cables que se encuentran dentro de la cubierta del motor de la puerta.

- Fije la plantilla de montaje de forma que el borde inferior quede alineado con el borde inferior de la cubierta del motor de la puerta.
- Realice los orificios de montaje (3,5 mmφ) y de cableado (10 mmφ).
- Si necesita extraer el cuerpo del sensor de su base, levántelo de la base e inclínelo hacia adelante para extraerlo de la forma indicada en la ilustración.
- Fije el sensor con los tornillos de montaje suministrados.

6-1 Cableado a un controlador de la puerta que puede probar el sensor.

Nota EN16005 Colocar el ajuste del conmutador dip ⑥ de "Entrada de prueba" en "Bajo" Sección de ref. 7. Ajustes del conmutador dip.

6-2 Cableado a un controlador de la puerta que no puede probar el sensor.

Nota Colocar el ajuste del conmutador dip ⑥ de "Entrada de prueba" en "Alto" Sección de ref. 7. Ajustes del conmutador dip.

⑥ Instale los conectores en el espacio facilitado.

⑦ Sustituya la cubierta.

PRECAUCIÓN Procure no mover involuntariamente los brazos de palanca de ajuste de profundidad

ADVERTENCIA Hacer caso omiso de este símbolo puede ocasionar lesiones graves e incluso mortales. Se debe prestar una atención especial cuando aparezca este símbolo.

PRECAUCIÓN Hacer caso omiso de este símbolo puede ocasionar lesiones graves o daños en el equipo. Ajuste necesario para cumplir con la norma EN16005.

2. DIMENSIONES

3. INDICADORES LED

Verde	En espera.
Parpadeo en verde	Aprendizaje de la entrada (cuando el conmutador dip ⑤ está activado).
Parpadeo en verde (una vez)	Al responder a la señal de PRUEBA.
Azul	Detección en FILA 4,5.
Rojo	Detección FILA 3.
Parpadeo lento en rojo	Detección FILA 2.
Parpadeo rápido en rojo	Detección FILA 1.
Naranja	La fila de detección "FILA 1" ("FILA 2" cuando está activado el aprendizaje de la entrada) detecta el movimiento de la puerta.
Parpadeo rápido en naranja	Indica un cambio de los ajustes del conmutador dip.
Parpadeo lento en naranja	Puerta retenida en posición abierta.
Parpadeo rápido en verde/rojo	(cuando el conmutador Dip ④ está activado).
Parpadeo lento en verde/rojo	Error interno del sensor.
	La señal de infrarrojos reflejada desde el suelo es muy baja.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del modelo	HR100-CT
Método de detección	Reflejo de infrarrojo activo
Altura de instalación	3,0 [m] (9,8 [ft]) máx.
Tensión de alimentación	CA/CC de 12 a 24 [V] ±10% 50/60 [Hz]
Consumo de energía	CA de 12 V-1,5 [VA] (máx.) CA de 24 V-2,0 [VA] (máx.) CC de 12 V-80 [mA] (máx.) CC de 24 V-50 [mA] (máx.)
Tiempo de retardo de salida	0,5 [s] aprox.
Tiempo de respuesta	0,1 [s] ~ 0,2 [s]
Temporizador de presencia	2 filar externas [segundo]
	3 filar internas 2 [s], 30 [s], 60 [s] o ∞
Salida	FILA 1, 2 Colector abierto: Carga de la resistencia eléctrica de 7,5 [mA] (máx.) Optoacoplador (NPN) Tensión: 55 [V CC] Corriente máx.: 50 [mA] máx. Corriente de oscuridad: 100 [nA] máx. (Carga de resistencia)
	FILA 2, 3, 4, 5 Relay Opto (No Pole) 50 [V] CC 0,1 [A] Carga de la resistencia eléctrica
Entrada de prueba	6 [mA] máx. a 24 [V CC]
Temperatura de funcionamiento	De -20 a +60 [°C], de -4 a 140 [°F]
Humedad de funcionamiento	Por debajo de 80[%]
Tasa IP	IP54 (con base)
Categoría	2, nivel de rendimiento D de acuerdo con la norma EN ISO 13849-1:2015
Peso	0,55 [lb] (0,25 [kg])
Color	Negro, plateado
Accesorios	Cable, tornillo de montaje 2 uds., plantilla de montaje, instrucciones de instalación

Nota: La especificación puede ser modificada sin notificarse previamente.

7. AJUSTES DEL CONMUTADOR DIP

PRECAUCIÓN

☆ = Ajuste predeterminado

Función	Conmutador dip	Descripción	Posibles opciones de ajuste
Temporizador de presencia	1 2	El sensor detectará un objeto estacionario para el ajuste del temporizador de presencia preajustado en las 3 filar internas. EN16005 Para cumplir la norma EN16005, ajuste el temporizador de presencia a un mínimo de 30 s.	2s, 30s, 60s, ∞
Cantidad de filar de detección	3 4	El número de filar de detección puede establecerse en 5, 4, 3 o 2 en función de los requisitos del área de detección.	5 filar activadas, 4 filar activadas, 3 filar activadas, 2 filar activadas
Frecuencia	1 2	Cuando haya instalados más de dos sensores muy cerca uno del otro, seleccione diferentes ajustes de frecuencia para cada sensor para evitar interferencias cruzadas.	A, B, C, D
Salida de seguridad	3	Consulte [11. Tabla de tiempo de acontecimientos] para más detalles sobre la salida de seguridad.	Salida de seguridad (optoacoplador)
Diagnósticos de reflexión	4	Un LED de parpadeo lento verde/rojo indica una señal de infrarrojos de reflexión baja. Para ignorar el estado de error de reflexión baja, ajuste este conmutador dip en "Reflexión baja" (activado). EN16005 Para cumplir la norma EN16005, ajustar en "Normal".	Normal, Ref. baja
Detección de dirección	1	Cuando esté activado, no se detectarán los peatones que se alejen del sensor. Nota Con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones con el "aprendizaje de la entrada" activado, la 1.ª y la 2.ª fila de detección detectará a los peatones independientemente de la dirección del movimiento.	Desactivado, Activado
Salida de activación	2	Consulte [11. Cuadro de tiempo de acontecimientos] para más detalles sobre la salida de activación.	Salida de activación (Relay Opto)
Modo de supervisión	3	Ajustar en "Nieve" en situaciones en las que se puedan producir activaciones falsas de la puerta causadas por la caída de nieve, hojarasca o basura en el área próxima a la puerta.	Normal, Nieve
Apertura de la puerta	4	PRECAUCIÓN Cambie a OPEN (abierta) para mantener la puerta en la posición abierta.	Automático, Abierta
Aprendizaje de la entrada	5	El aprendizaje de la puerta permite orientar la primera fila de detección dentro del área próxima a la puerta sin el movimiento de detección de la puerta. Nota Cuando está encendido el aprendizaje de la entrada, el nivel de sensibilidad de la fila de detección interna sólo se encuentra al máximo cuando las filar de detección exteriores están activadas.	Desactivado, Activado
Ajuste de entrada de prueba del controlador de la puerta	6	Cuando está conectada a un controlador de la puerta sin entrada de PRUEBA, ajuste en "Alta". Cuando está conectada a un controlador de la puerta con entrada de PRUEBA, ajuste en "Baja". Consulte [11. Diagrama de tiempo de acontecimientos]. EN16005 Ajuste en "Baja" para cumplir la norma EN16005.	Alta, Baja

8. AJUSTE DE LA ANCHURA Y LA PROFUNDIDAD DEL ÁREA DE DETECCIÓN

Ajuste de la profundidad del área de detección: 3 filar internas

Ajuste de la anchura del área de detección

Ajuste de la profundidad del área de detección: 2 filar externas

PRECAUCIÓN Las áreas de detección que aparecen en la ilustración anterior representan la posición real de los haces de infrarrojos. El área de detección real observada variará en función del entorno de instalación del sensor, del objeto que debe detectarse y de los ajustes del sensor. Asegúrese de que el área de detección esté configurada para cumplir con la norma EN16005 ajustando la fila 1 de dicha área justo delante de la puerta móvil cuando está desactivado el aprendizaje de la entrada, o ajustando la fila 2 del área de detección justo delante de la puerta móvil cuando está activado el aprendizaje de la entrada.

9. CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AJUSTE DEL "APRENDIZAJE DE LA ENTRADA"

El "aprendizaje de la entrada" está desconectado
Sección de ref. 7, Ajustes del conmutador dip.

Al conectar a la alimentación, el LED verde liso se enciende indicando que el sensor se encuentra en el modo de espera y está listo para iniciar la detección.

Detección de presencia: La detección de presencia en todas las filas de detección se inicia 10 segundos después de encender el sensor. Si antes de que hayan transcurrido 10 segundos alguien pasa caminando por el área de detección, se añadirán unos 5 segundos después de que la persona salga de la zona de detección, tras los cuales la detección de presencia estará operativa.

El "aprendizaje de la entrada" está conectado
Sección de ref. 7, Ajustes del conmutador dip.

Al conectar la alimentación, el LED parpadeante rojo indica una salida del relé abierta de la puerta para iniciar el proceso de aprendizaje de entrada.

El LED verde parpadea durante 37 s mientras se lleva a cabo el proceso de «aprendizaje de entrada».

Proceso de aprendizaje de la puerta completado, sensor en el modo de espera.

Detección de presencia: Durante el proceso de "aprendizaje de la entrada", las 4 filas de detección exteriores del sensor HR100-CT cambian de la detección de movimiento a la detección de presencia 10 segundos después de conectar a la alimentación. La fila de detección interna del "aprendizaje de la puerta" cambiará de detección de movimiento a detección de presencia después de llevar a cabo el proceso de "aprendizaje de entrada".

Fallo y recuperación del "aprendizaje de la entrada": Si una persona entra en el área de detección durante el proceso de "aprendizaje de la entrada", puede que no se lleve a cabo correctamente. En ese caso, el sensor realizará el proceso de aprendizaje de la entrada en tres activaciones de la puerta realizadas por una persona para construir una imagen precisa de la posición de apertura y de cierre de la puerta.

Nota: Cuando está encendido el aprendizaje de la entrada, el nivel de sensibilidad de la fila de detección interna sólo se encuentra al máximo cuando las filas de detección exteriores están activadas.

Precauciones generales:
Desconecte la alimentación del sensor al llevar a cabo el siguiente trabajo.
 ✘ Cuando se cambia el suelo colocando una alfombra, etc.
 ✘ Cuando se ajusta el patrón del área de detección o la sensibilidad del sensor.

10. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Después de completar la instalación, realice una prueba caminando en el área de detección para comprobar la localización. Si el área de detección no es la esperada, ajuste el área de detección como se describe en la sección 8 o aumente las filas de detección usando el conmutador dip (X) 3 y 4. Si el área de detección sigue sin ser la esperada, se puede aumentar la sensibilidad del sensor girando el potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el sensor detecta incluso cuando no hay nada en el área de detección, puede disminuirse la sensibilidad del sensor girando el potenciómetro en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

11. DIAGRAMA DE TIEMPO DE ACONTECIMIENTOS

Salida de seguridad fila 1, 2 / Entrada de prueba

Salida de activación fila 2, 3, 4, 5

12. TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA

Al realizar tareas de mantenimiento de la puerta con el sensor conectado a la red, en controladores de la puerta que están conectados para "probar" el sensor, asegúrese de ajustar los conmutadores dip como se muestra a continuación.

Nota: recuerde que debe devolver los ajustes del conmutador dip a su estado original cuando se hayan realizado las tareas de mantenimiento de la puerta.

Consulte el apartado [7. Ajustes del conmutador dip].

13. ERRORES DE AUTODIAGNÓSTICO

Los problemas técnicos con el sensor HR100-CT se indican mediante el parpadeo de un LED verde/rojo. La frecuencia del parpadeo indica el tipo de problema como se explica a continuación.

Frecuencia del parpadeo	LED	Causa
Rápido	Verde Rojo	Sustituya el sensor.
Lento	Verde Rojo	Confirme que el potenciómetro de sensibilidad está ajustado y vuelva a encender el sensor. Si persiste el error, ajuste el conmutador dip (Y) 4 en "Reflexión baja".

14. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Estado del LED	Posible causa	Solución
La puerta no se abre cuando una persona entra en el área de detección	Desactivado	El conector del sensor no se ha conectado correctamente. Tensión del suministro eléctrico incorrecta. Cableado del sensor incorrecto.	Apriete o vuelva a conectar el conector. Aplique la tensión adecuada al sensor. (12-24 V CA/CC) Compruebe dos veces el cableado del sensor.
La puerta se abre y se cierra sin motivo aparente (detección fantasma)	ABRE LA PUERTA AZUL o ROJO PARPADEO RÁPIDO ROJO PARPADEO LENTO ROJO CIERRA LA PUERTA VERDE	Objeto en movimiento en el área de detección. Sensibilidad demasiado alta para el entorno de la instalación. Polvo, escarcha o gota de agua en la lente del sensor. El área de detección coincide con la de otro sensor. Detección de nieve, insectos, hojas, etc.	Retire el objeto en movimiento del área de detección. Reduzca el ajuste de la sensibilidad del sensor. Limpie con un trapo la lente del sensor e instale una tapa de protección si es necesario. Asegúrese de que el ajuste de frecuencia de cada sensor es distinto. Ajuste el conmutador dip (Z) 3 del modo de supervisión en "nieve".
Cuando la puerta se abre o se cierra, LED NARANJA	NARANJA	La fila de detección "FILA 1" ("FILA 2" cuando está activado el "aprendizaje de entrada") está orientada demasiado cerca de la puerta.	Ajuste la profundidad de la detección para las 3 filas internas más alejadas de la puerta.
La puerta se abre y permanece abierta	ROJO PARPADEO RÁPIDO ROJO PARPADEO LENTO ROJO	El área de detección cambia, mientras el ajuste del temporizador de presencia infinito ∞ está en uso. Cableado del sensor incorrecto. Saturación de señal reflejada.	Vuelva a encender el sensor o cambie los ajustes del temporizador de presencia de 30 a 60 segundos. Compruebe dos veces el cableado del sensor. Retire los objetos muy brillantes del área de detección o disminuya el ajuste de sensibilidad del sensor.
	PARPADEO VERDE/ROJO RÁPIDO	Error interno del sensor.	Sustituya el sensor.
	PARPADEO VERDE/ROJO LENTO	El reflejo de la señal de infrarrojos transmitida desde el suelo es demasiado bajo.	Aumente la sensibilidad del sensor o cambie el conmutador dip (Y) 4 de los "Diagnósticos de reflexión" de "Normal" a "Ref. baja".
	PARPADEO LENTO NARANJA	Modo Ajuste (conmutador dip (Z) 4 activado).	Desactive el conmutador dip (Z) 4 del "modo Ajuste".

15. HR100-CT DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Recopilador de Fichas Técnicas (Comunidad CE) David Morgan Hotron Ireland Ltd. 26 Dublin Street, Carlow, Irlanda Tel.: +353-(0)59-9140345 Fax: +353-(0)59-9140543	Descripción del producto: HR100-CT Sensor combinado para detectar movimiento y presencia, para la activación y seguridad de las puertas automáticas. Se aplica la Tecnología de infrarrojo activo.
Directivas en cumplimiento: DIRECTIVA 2006/42/CE DIN 18650-1:2010 EN12978:2003 + A1:2009 EN ISO 13849-1:2015 EN 16005:2012 + AC:2015 Examen CE de tipo	Puertas peatonales automáticas - Parte 1: Requisitos del producto y métodos de ensayo Entradas y puertas industriales, comerciales y de garaje: dispositivos de seguridad para entradas y puertas peatonales automáticas: requisitos y métodos de prueba Seguridad de la maquinaria: partes de los sistemas de control relativas a la seguridad - Parte 1: principios generales de diseño (ISO 13849-1:2015) Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos de ensayo N.º 44 205 13738003
Sobre las Directivas CE de tipo Certificado por: 0044 TÜV NORD CERT GmbH, Division TechnologyAm TÜV1 Essen 45307 Alemania	Normas armonizadas aplicadas: EN ISO 13849-1:2015
Lugar de Declaración HOTRON GROUP Honda Electron Co., LTD. 1-23-19 Asahimachi, Machida-shi, Tokio 194-0023, Japón	Otras Normativas Técnicas aplicadas: DIN 18650-1:2010 EN 16005:2012 + AC:2015
	Declaración por parte de: Hitoshi Takagi Director (seguro de calidad)
	Fecha 30 de junio de 2022

- <Disclaimer> No se podrá responsabilizar al fabricante de ninguno de los siguientes puntos.
- Mala interpretación de las instrucciones de instalación, conexión incorrecta, negligencia, modificación del sensor e instalación inadecuada.
 - Daños ocasionados por un transporte inadecuado.
 - Accidentes o daños ocasionados por el fuego, la polución, una tensión anormal, terremotos, tormentas, viento, inundaciones y otras causas de fuerza mayor.
 - Pérdida de ganancias empresariales, interrupción de la actividad, pérdida de información empresarial y otras pérdidas financieras ocasionadas por la utilización del sensor o por un funcionamiento incorrecto del mismo.
 - La cantidad de la compensación será, en todos los casos, superior al precio de venta.

HOTRON CO., LTD.

Fabricante
HOTRON CO., LTD.
1-11-26 Hyakunin - Cho, Shinjuku-Ku, Tokio, Japón
Teléfono: +81-(0)3-5330-9221
Fax: +81-(0)3-5330-9222
URL: <https://www.hotron.co.jp/>

VENTAS Europa
Hotron Ireland Ltd.
26 Dublin Street (2nd Floor), Carlow (Irlanda)
Teléfono: +353-(0)59-9140345
Fax: +353-(0)59-9140543
URL: <https://hotron.com/>